




CWL SOLAR SYSTEM

SYSTEM FOR TAK MED LITEN HELLING
MEKANISK FESTET

M-384 2601 NO

Patent
Pending

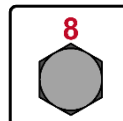

Mål og merk nøye hvor på taket monteringsplatene og støtteføttene skal monteres.


Alle viktige målinger er oppført i CWL Solar System Prosjektrapport for den aktuelle installasjonen.

I prosjektrapporten vises sveiset monteringsplate med solcellepanelbrakett som  og støttefoten som .

Monter monteringsplater med solcellepanelbraketter i henhold til monteringsanvisningen **M-360 Feste for glatte tak.**

Plasser ut støtteføttene. Tettesjiktstykket, med funksjonen som et glidende og beskyttende lag, skal plasseres mellom støttefoten og takets tettesjikt og stikke ut minst 50 mm på hver side av støttefoten. Minimumsmålene for å oppfylle dette er 420 x 380 mm. Tettesjiktstykket må være laget av samme materiale som takets tettesjikt (for bitumen gjelder kvalitet SEP 5500 TKY-A). *Det kan sveises til tettesjiktet, men det er ikke et krav.*

Monter solcellepanelskinne med 2 byggskruer (A) på hver solcellepanelbrakett (B) og 1 byggskruue (A) på hver støttefot (C). Skinneutstikk fra første brakett angitt i prosjektrapporten.

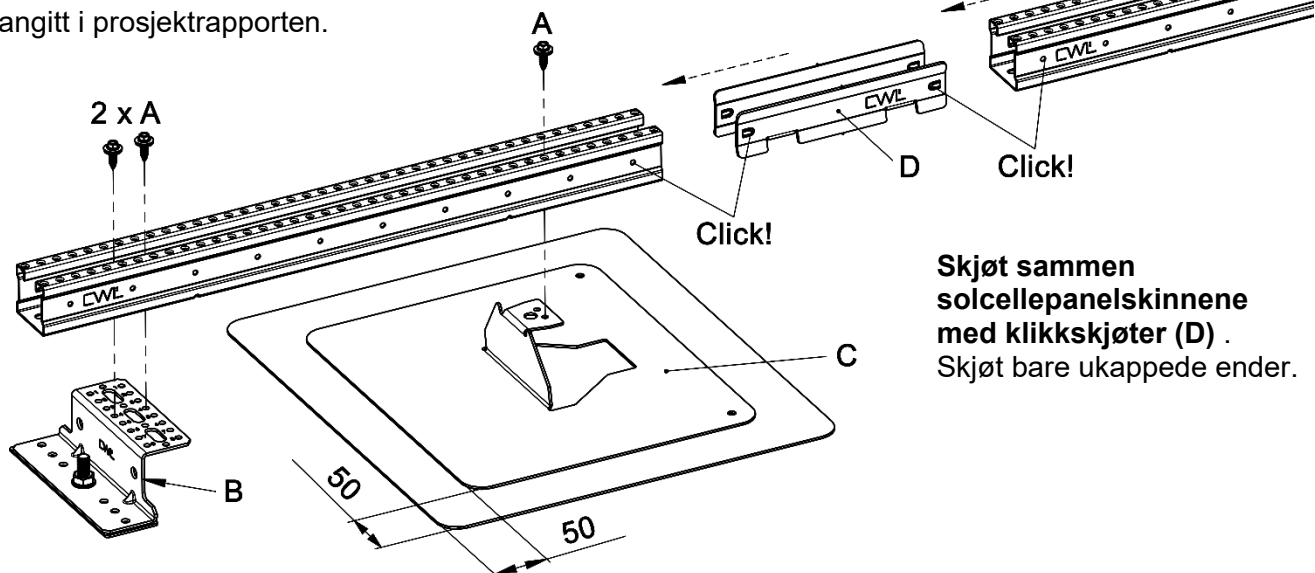

Skjøt sammen solcellepanelskinne med klikkskjøter (D). Skjøt bare ukappede ender.

Om nødvendig, kapp den siste solcellepanelskinne. Avkappet skinne kan brukes i starten av en ny skinnerad.

Fullfør alle radene som ovenfor. Lengden på hver rad med skinner er spesifisert i prosjektrapporten.

Eventuelle tverrgående skinner monteres med fordel i forbindelse med lave og høye festebraketter i neste trinn, se monteringsanvisning **M-386 Sørvendt montering** eller **M-387 Øst-vest-montering**.

A= Byggskruue i rustfritt stål med skive 6,3 x 19 mm, B= Solcellepanelbrakett, C= Støttefot, D= Klikkskjøt