



 
CWL SOLAR SYSTEM

LÅGLUTANDE SYSTEM

MEKANISKT INFÄST

M-384 2601 SE

Patent
Pending



Mät ut och markera med noggrannhet var på taket infästningsplattor och stödfötter ska monteras.


Alla viktiga mått anges i CWL Solar System Projektrapport för aktuellt montage.

I projektrapporten visas svetsad infästningsplatta med solpanelfäste som  och stödfot som .

Montera infästningsplattor med solpanelfästen enligt monteringsanvisning **M-360 Infästning för släta tak.**

Placera ut stödfötter. Tätskiktsbit, med funktionen glid- och skyddsskikt, ska läggas mellan stödfot och takets tätskikt och sticka ut minst 50 mm på varje sida stödfoten. Minsta mått för att uppfylla detta är 420 x 380 mm. Tätskiktsbiten ska vara av samma material som takets tätskikt (för bitumen gäller kvalitet SEP 5500 TKY-A). Den får svetsas på tätskiktet, men det är inget krav.

Montera solpanelskena med 2 st byggskruv (A) på varje solpanelfäste (B) och 1 st byggskruv (A) på varje stödfot (C). Utstick av skena från första konsol anges i projektrapporten.

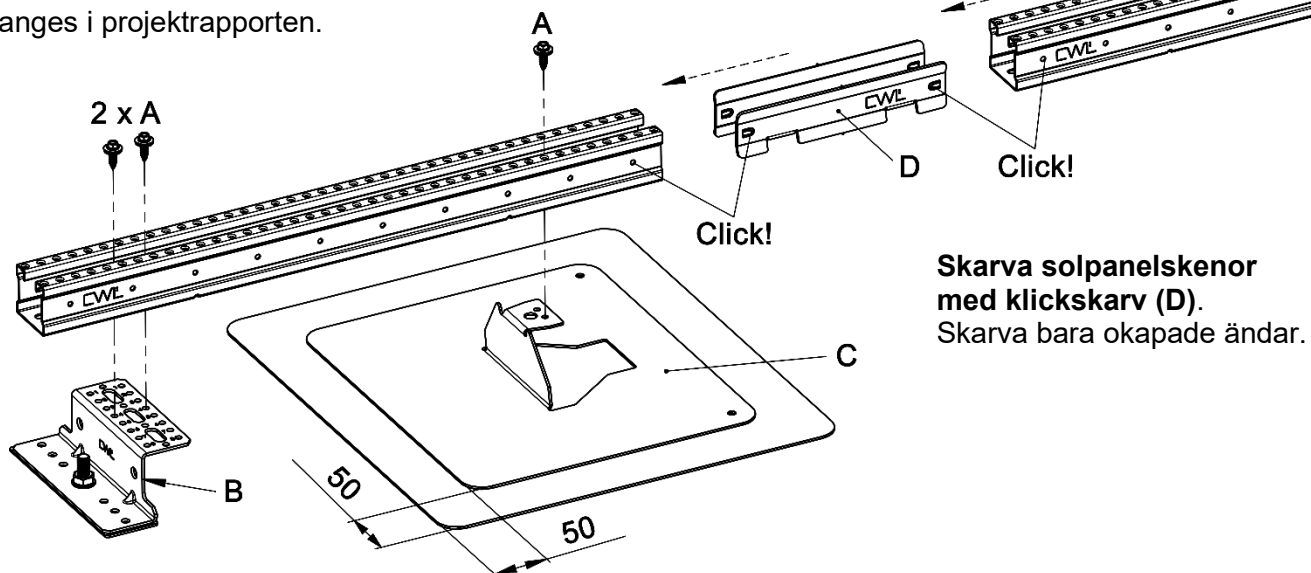

Skarva solpanelskenor med klickskarv (D).
Skarva bara okapade ändar.

Kapa vid behov sista solpanelskena. Kapad skena kan användas vid start av ny skenrad.

Slutför alla rader enligt ovan. Längden på varje rad skena anges i projektrapporten.

Eventuella tvärgående skenor monteras med fördel i samband med låg- och högfästen i nästa steg, se monteringsanvisning **M-386 Syd-montage** eller **M-387 Öst-väst-montage**.

A= Rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 19 mm, B= Solpanelfäste, C= Stödfot, D= Klickskarv