





CWL SOLAR SYSTEM


LÅGLUTANDE SYSTEM

SYD-MONTAGE

M-386 2601 SE

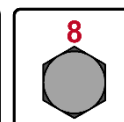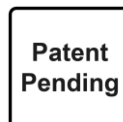


Mät ut och markera med noggrannhet var längs solpanelskenorna lågfästen och högfästen ska monteras. **Alla viktiga mått anges i CWL Solar System Projektrapport för aktuellt montage.**

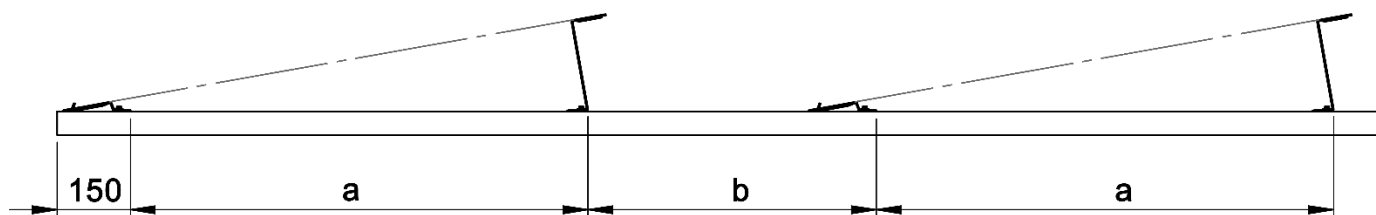

Montera ändlock (B) i början av solpanelskenan.

Montera lågfästet (C) med 1 st byggskruv (A) på skenan.

Mät ut avstånd (a) och montera högfäste (D) med 1 st byggskruv (A) på solpanelskenan.

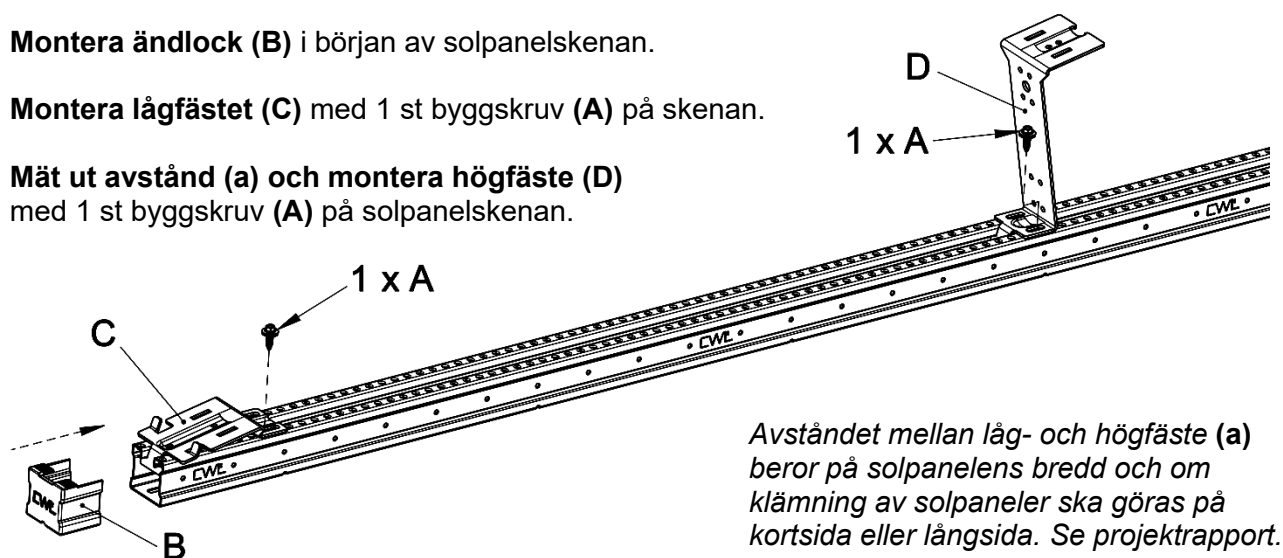

Avståndet mellan låg- och högfäste (a) beror på solpanelens bredd och om klämning av solpaneler ska göras på kortsida eller långsida. Se projektrapport.

Tips: Kontrollera att avståndet (a) är rätt genom att lägga ner första solpanelen mot lågfästets stopplackar och sedan lägga ner på högfästets toppyta. För klämning på solpanelens långsida ska högfästet sticka fram ca 35 mm. För klämning på solpanelens kortsida ska högfästet döljas under solpanelens kant.

Mät ut avstånd (b) och montera nästa lågfäste i början av nästa rad solpaneler.


Avstånd (b) ska vara sådant att man undviker skuggning från den första raden. Se projektrapporten.

Mät ut och montera övriga låg- och högfästen längs alla rader på samma sätt och med samma inbördes avstånd. Se till att fästen på samtliga rader monteras i raka linjer.

Solpanelskenor kan med fördel kapas i detta läge efter att sista högfäste (D) monterats. Avsluta solpanelskenorna med ändlock (B).

Montera eventuell tvärgående skena (E) bakom eller framför högfäste där projektrapporten anger det. Tvärskena visualiseras med röd linje i projektrapporten. Dessa monteras i varje position där skenor möts med 2 st byggskruv (A). Skenorna skarvas med klickskarv på samma sätt som övrig solpanelskena. Utstick kapas.

Solpaneler monteras i nästa steg. Se monteringsanvisning **M-389 Solpaneler långsida** eller **M-390 Solpaneler kortsida**.

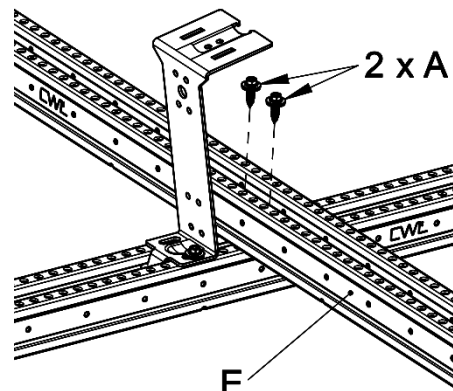

A= Rostfri byggskruv med bricka 6,3 x 19 mm, B= Ändlock, C=Lågfäste, D= Högfäste, E=Tvärgående skena